

Onderhoudsadvies

Lariks gevelbekleding van Hollands Hout met KEIM afwerking

De KEIM verf van de KA-serie en KV-serie wordt gekenmerkt door een duurzame, UV-stabiele en bijzonder esthetische minerale afwerking van de lariks geveldelen. Het lage verbruik, het gunstige onderhoud en de eenvoudige renovatie maken deze afwerking absoluut economisch over de gehele levenscyclus.

Verfsysteem

KA-serie = dekkend, in vrijwel alle RAL-kleuren verkrijgbaar.

KV-serie = transparant, in de door Hollands Hout geselecteerde kleuren beschikbaar.

Reiniging (mechanische) beschadigingen

Wanneer u het oppervlak wilt reinigen dan dient u volgende in acht te nemen:

- Het met KEIM afgewerkte oppervlak dient voor de start van de reinigingswerkzaamheden droog te zijn.
- Het oppervlak met beleid reinigen met water onder matige druk (maximaal 40°C en 40 bar) of met water en kunststof borstel, altijd in combinatie met een alg- mosverwijderaar (voor reinigen aanbrengen).
- Bij water matige druk: Temperatuur niet hoger dan 40° C; Druk niet hoger dan 40 bar; Houdt voldoende afstand tot de ondergrond (minimaal 1 meter). Gebruik geen vuilfrees of rondstraal.
- Indien gewenst kunnen reinigingsmiddelen worden gebruikt mits deze biologisch afbreekbaar zijn.
- Gebruik nooit harde borstels of (handmatige of machinale) schuurmaterialen.
- Wanneer de ondergrond schoon (vrij van stof, vet, alg en mos), droog en draagkrachtig is het bij te werken oppervlak voorzien van een nieuwe laag verf.

Onderhoud

Op basis van de ervaringen zal voor de KA-serie 0-1 keer een algehele schilderbeurt nodig zijn gedurende een periode van 30 jaar. Voor de KV-serie zal dit 1-2 keer zijn. Detailleringen kunnen deze levensduur zowel positief als negatief beïnvloeden. Tussentijdse inspectie blijft hierbij noodzakelijk; controleer en herstel (plaatselijk) jaarlijks uw gevel op mechanische of technische schades, vervuiling of versnelde slijtage. Wanneer een gehele overschilderbeurt gewenst is dient u het volgende werkschema te volgen:

- Het oppervlak met beleid reinigen met water onder matige druk (maximaal 40°C en 40 bar) of met water en zachte kunststof borstel, altijd in combinatie met een alg- mosverwijderaar (voor reinigen aanbrengen). Hierbij de ondergrond ontdoen van alle losse delen, stof, olie en andere hechting verminderende stoffen.
- Gebruik nooit harde borstels of (handmatige of machinale) schuurmaterialen, dus het oppervlak nooit schuren!
- Wanneer de ondergrond schoon (vrij van stof, vet, alg en mos), droog en draagkrachtig is, eerst bij te werken oppervlakten voorzien van een nieuwe laag verf alvorens het geheel over te schilderen voor een egaal resultaat.

Overig

- Inspecteer jaarlijks de onderzijde van de gevel (zie tekening 4 van de montage instructies) op belemmeringen in de ventilatie zoals blad en spinnenwebben. Door het met een luchtpistool en perslucht door te blazen maakt u het weer vrij, zodat de ventilatie weer goed werkt.
- Voorkom dat planten en struiken tegen het gevelhout aangroeien.

